

**Сварог**<sup>®</sup>

# **Инверторный сварочный аппарат**

**TECH MIG 350 P (N316)**

**Руководство по эксплуатации**



# СОДЕРЖАНИЕ

1. УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	4
2. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ	4
3. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ	5
4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	6
4.1. Условия эксплуатации оборудования	6
4.2. Меры безопасности при проведении сварочных работ	6
4.3. Пожаровзрывобезопасность	7
4.4. Меры безопасности при работе с газовыми бллонами	7
4.5. Электробезопасность	8
4.6. Электромагнитные поля и помехи	8
4.7. Классификация щиты по IP	9
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	10
6. ОПИСАНИЕ АППАРАТА	11
7. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ	13
8. ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ ДЛЯ MIG/MAG и FCAW СВАРКИ	18
8.1. Общие рекомендации для MIG/MAG сварки	20
9. ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ ДЛЯ MMA СВАРКИ	23
9.1. Общие рекомендации для MMA сварки	24
10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	27
11. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК	28
12. ХРАНЕНИЕ	30
13. ТРАНСПОРТИРОВКА	30

# 1. УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед установкой и использованием оборудования.

Руководство является неотъемлемой частью документации и должно сопровождаться его при изменении местоположения или перепрода.

Информация, содержащаяся в данной публикации является верной на момент поступления в печать. Комплектация в интересах эксплуатации остается за собой право изменять спецификацию и комплектацию, также вносить изменения в конструкцию оборудования в любой момент времени без предупреждения и без возникновения каких-либо обязательств.

Производитель не несет ответственности за последствия использования данной документации или работы при работе в случае неправильной эксплуатации или внесения изменений в конструкцию, а также возможные последствия по причине незнания или некорректного выполнения условий эксплуатации, изложенных в руководстве.

Пользоваться оборудованием всегда отвечает сохранность и работоспособность данного руководства.

По всем возникшим вопросам, связанным с эксплуатацией и обслуживанием, просьба обращаться к специалистам листований компаний.



**ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ! Особенности, требующие повышенного внимания со стороны пользователя.**

## 2. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Благодарим вас за то, что вы выбрали сварочное оборудование торговой марки «Сварп», созданное в соответствии с принципами безопасности и надежности.

Высококачественные материалы и комплектующие, используемые при изготовлении этих сварочных аппаратов, гарантируют высокий уровень безопасности и простоту в техническом обслуживании и работе.

### ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Настоящим заявляем, что оборудование предназначено для промышленного и профессионального использования, имеет декларацию о соответствии ЕАС. Соответствует директивам EC: 73/23/EEC, 89/336/EEC и Европейскому стандарту EN/IEC60974.

\*возможно получение сертификата НАКС с дополнительной платой

### 3. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Производство сварочного оборудования ТМ «Сварог» осуществляется на заводе Shenzhen Jasic Technology – одном из ведущих мировых производителей инверторных аппаратов, который уже 20 лет поставляет сварочное оборудование в США, Австралию и страны Европы. В России эксклюзивным представителем Shenzhen Jasic Technology является компания «ИНСВАРКОМ».

В настоящий момент компания Shenzhen Jasic Technology имеет четыре научно-исследовательских центра и три современных производственных площадки. Благодаря передовым исследованиям компания получила более 50 национальных патентов и 14 международных включая национальную и зарубежную выставку и развитие технологий в области сварки, завод также обладает сертификатом ISO 9001, производственный процесс и продукция соответствуют мировым стандартам.

С 2007 года оборудование торговой марки «Сварог» успешно рекомендовано себе у нескольких сотен тысяч потребителей в промышленности, строительстве, спорте и бытовом использовании. Компания предлагает широкий ассортимент сварочного оборудования и сопутствующих товаров:

- Инверторное оборудование для ручной дуговой сварки;
- Инверторное оборудование для газодуговой сварки;
- Инверторные полуавтоматы для сварки в среде защитных газов;
- Оборудование для воздушно-плазменной резки;
- Универсальные и комбинированные сварочные инверторы;
- Аксессуары, комплектующие и расходные материалы;
- Средства защиты для сварочных работ.

Компания имеет широкую сеть региональных дилеров и сервисных центров по всей территории России. Все оборудование обеспечивается надежной технической поддержкой, которая включает гарантийное и послегарантийное обслуживание, поставка запасных частей, обучение, пусконаладочные и демонстрационные работы, а также консультации по подбору и использованию оборудования. При поступлении заказа вся продукция проходит контрольное тестирование и тщательную предпродажную проверку, что гарантирует отличное высокое качество товаров ТМ «Сварог».

## 4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При непрерывной эксплуатации оборудования процесс сварки предстает собой опасность для сварщиков и людей, находящихся в пределах или рядом с рабочей зоной.

При эксплуатации оборудования и последующей его утилизации необходимо соблюдать требования действующих государственных и региональных норм и правил безопасности труда, экологической, санитарной и пожарной безопасности.

К работе с оборудованием допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие инструкцию по эксплуатации и устройство аппарата, имеющие допуск к самостоятельной работе и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

### 4.1. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

- Аппараты предназначены только для тех операций, которые описаны в данном руководстве. Использование оборудования не по назначению может привести к выходу его из строя.
- Сварочные работы должны выполняться при температуре не более 80 %. При использовании оборудования температура воздуха должна составлять от -5°C до +40°C.
- В целях безопасности рабочей зоны должен быть очищен от пыли, грязи и оксидирующих газов в воздухе.
- Перед включением аппарата убедитесь, что его вентиляционные отверстия остаются открытыми, и он обеспечен продувом воздуха.
- Запрещено эксплуатировать аппарат, если он находится в неустойчивом положении и его наклон к горизонтальной поверхности составляет больше 15°.



**ВНИМАНИЕ!** Не используйте данные аппараты для размораживания труб, подзарядки батарей или аккумуляторов, запуска двигателей.

### 4.2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

- Дым и газ, образующиеся в процессе сварки, опасны для здоровья. Рабочая зона должна хорошо вентилироваться. Страйтесь оставаться на низовьях вытяжек непосредственно на дне зоны сварки.
- Не работайте в одиночку в тесных, плохо проветриваемых помещениях – работать должно вестись под наблюдением другого человека, находящегося вне рабочей зоны.
- Излучение сварочной дуги опасно для глаз и кожи. При сварке используйте сварочную маску, защитные очки и специальную одежду с длинным рукавом вместе с перчатками и головным убором. Одежда должна быть прочной, подходящей по размеру, из негорючего материала. Используйте прочную обувь для защиты от воды и брызг металла.

- Не н дев йте контактные линзы, интенсивное излучение дуги может привести к их склеиванию с роговицей.
- Процесс сварки сопровождается поверхностным шумом, при необходимости используйте средства защиты органов слуха.
- Помните, что зажигание и оборудование сильно нагреваются в процессе сварки. Не трогайте горячую зажигательку не защищенными руками.
- Во время охлаждения свариваемых поверхностей могут появляться брызги, и температур зажигательки остается высокой в течение некоторого времени.
- Должны быть приняты меры для защиты людей, находящихся в рабочей зоне или рядом с ней. Используйте для этого защитные ширмы и экраны. Предупредите окружающих, что на дугу и рабочий метр нельзя смотреть без специальных защитных средств.
- Всегда держите поблизости пачечку первой помощи. Травмы и ожоги, полученные во время сварочных работ, могут быть очень опасны.



**ВНИМАНИЕ!** После завершения работы убедитесь в безопасности рабочей зоны, чтобы не допустить случайного травмирования людей или повреждения имущества.

### 4.3. ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ

- Искры, возникающие при сварке, могут вызвать пожар, поэтому все воспламеняющиеся материалы должны быть удалены из рабочей зоны.
- Рядом с рабочей зоной должны находиться средства пожаротушения, персонал обязан знать, какими пользоваться.
- Запрещается сварка сосудов, находящихся под давлением, емкостей, в которых находились горючие и смолочные вещества. Остатки газа, топлива или масла могут стать причиной взрывов.
- Запрещается носить в рабочей одежде легковоспламеняющиеся предметы (спички, зажигалки), работать в одежде с пятнами масла, жира, бензина и других горючих жидкостей.

### 4.4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ГАЗОВЫМИ БАЛЛОНАМИ

- Баллоны с газом не находятся под давлением и являются источниками повышенной опасности.
- Баллоны должны устанавливаться вертикально с дополнительной опорой для предотвращения их падения.
- Баллоны не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей и резкому перепаду температур. Соблюдайте условия хранения и температурный режим, рекомендованные для конкретного газа.

- Баллоны должны находиться на значительном расстоянии от места сварки, чтобы избежать воздействия на них пламени или электрической дуги, также не допускать попадания на них брызг при сваренном металле.
- Закрывайте вентиль баллонов при завершении сварки.
- При использовании редукторов и другого дополнительного оборудования соблюдайте требования к их установке и правил эксплуатации.

## 4.5. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- Для подключения оборудования используйте розетки с земляющим контуром.
- Запрещается производить любые подключения под напряжением.
- Категорически не допускается производить работы при поврежденной изоляции кабеля, горелки, сетевого шнура и вилки.
- Не рекомендуется использовать голыми руками. Сварщик должен осуществлять сварку в сухих сварочных перчатках.
- Отключите питание от сети при простое.
- Переключение режимов функционирования при работе в процессе сварки может повредить оборудование.
- Увеличение длины сварочного кабеля или кабеля горелки на длину более 8 метров повышает риск перегрева кабеля и снижает выходные характеристики сварочного аппарата в зоне сварочной ванны.



**ВНИМАНИЕ!** При поражении электрическим током прекратите сварку, отключите оборудование, при необходимости обратитесь за медицинской помощью. Перед возобновлением работы тщательно проверьте исправность аппарата.

## 4.6. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЕЯ И ПОМЕХИ

- Сварочный ток является причиной возникновения электромагнитных полей. При длительном воздействии они могут оказывать негативное влияние на здоровье человека.
- Электромагнитные поля могут вызывать сбои в работе оборудования, в том числе в работе слуховых аппаратов и радиостимуляторов. Люди, пользующиеся медицинскими приборами, не должны находиться в зоне сварки без консультации с врачом.
- По возможности электромагнитные помехи должны быть снижены до такого уровня, чтобы не мешать работе другого оборудования. Возможно частичное экранирование электрооборудования, расположенного вблизи от сварочного аппарата.
- Соблюдайте требования по ограничению включения высокомощного оборудования и требований к расположению питания сети. Возможно использование дополнительных средств защиты, например, сетевых фильтров.

- Не з кручив йте св рочные провод вокруг себя или вокруг оборудования, будьте особенно внимательны при использовании к белей большой длины.
- Не к сйтесь одновременно силового кабеля электрододержателя и провода заземления.
- Заземление свариваемых деталей эффективно сокращает электромагнитные помехи, вызываяемые ими при этом.

#### 4.7. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАЩИТЫ ПО IP

Сварочный аппарат TECH MIG 350 P (N316) обладает классом защиты IP23S. Это означает, что корпус аппарата отвечает следующим требованиям:

- Защита от проникновения внутрь корпуса пыльцев и твердых частиц метром более 12мм;
- Капли воды, падающие на корпус под углом 60°, не вызывают вредного воздействия на изделие.

Оборудование было отключено от сети во время тестов на влагозащиту.



**ВНИМАНИЕ!** Несмотря на защиту корпуса аппарата от попадания влаги, производить сварку под дождем или снегом категорически запрещено. Данный класс защиты не означает защиту от конденсата. По возможности обеспечьте постоянную защиту оборудования от воздействия атмосферных осадков.

## 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Единица измерения	TECH MIG 350 P (N316)
П р метры сети	В; Гц	380±15; 50
Потребляемая мощность, MIG/MMA	кВА	14,6/15,7
Потребляемый ток	А	23
Св рочный ток, MIG/MMA	А	30-350/10-350
Н аряжение дуги, MIG/MMA	В	17-31,5/20,4-34
Св рочный ток при ПН 100%	А	271
Н аряжение холостого ход	В	70
Ди п зон скорости подачи проволоки	м/мин	1,5-22
Ди метр сварочной проволоки:	мм	
- сталь углеродистая		0,8-1,2
- сталь нержавеющая		0,8-1,2
- люминий		(порошковая проволок 1,2) 1,0-1,6
Допустимый максимальный вес катушки	кг	15
Р есположение подающего устройства / количество роликов	шт.	выносной/4
Ди метр электрод MMA	мм	1,5-6,0
ПН при I <sub>max</sub>	%	60
КПД	%	85
Коэффициент мощности, MIG/MMA		0,91
Класс изоляции	F	
Класс защиты		IP23S
Масса:	кг	
- источник питания		43
- подающий механизм		16,6
- кулер		17,8
- турель		37,8
Масса в сборе	кг	115,2
Габариты (ДxШxВ):	мм	
- источник питания		645x295x500
- подающий механизм		580x270x390
- кулер		730x290x195
Габариты в сборе	мм	1070x510x1390

## 6. ОПИСАНИЕ АППАРАТА

На рисунке 6.1 показан вид спереди.

1. Источник питания
2. Пальмельная розетка «+»
3. Пальмельная розетка «-»
4. Резьбовое подключение подающего механизма
5. Куллер
6. Заливная горловина
7. Предохранитель
8. Подающий механизм
9. Резьбовое подключение горелки EURO
10. Резьбовое подключение водяного охлаждения

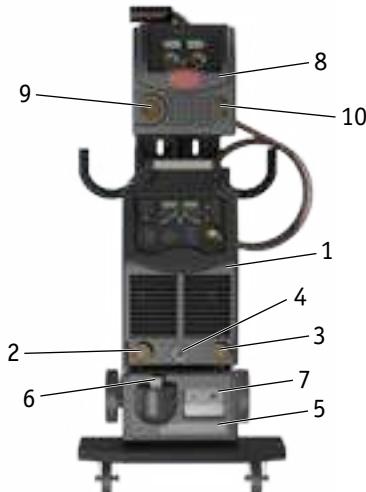


Рис. 6.1. Вид спереди.

На рисунке 6.2 показан вид сзади.

1. Защитный кейс
2. Подставка для бллонда
3. Турель
4. Вентиляционные отверстия
5. Задняя пальмель (см. рис. 6.3)



Рис. 6.2. Вид сзади.

На рисунке 6.3 показана задняя панель.

1. Тумблер включения
2. Предохранитель
3. Розетка 36 В
4. Сетевой кабель
5. Резьбовая подключение
6. Панель подключения «+»
7. Кнопка переключения охлаждения горелки

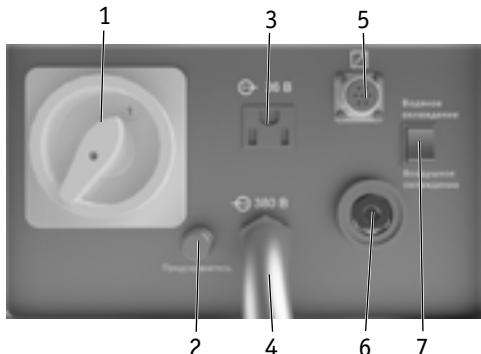


Рис. 6.3. Задняя панель.



**ВНИМАНИЕ!** Источник питания имеет возможность подключения подающего механизма как с передней, так и с задней панели. В зависимости от технологической необходимости.



## 7. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ




На рисунке 7.1 показана передняя панель источника питания.



Рис. 7.1. Панель.

Поз.	Символ	Описание
1		Регулятор параметров.
2		Кнопка выбора свариваемого металла.
3		Кнопка выбора защитного газа.
4		Кнопка выбора диаметра сварочной проволоки.

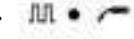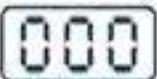5		Кнопка выбора продувки газа.
6		<p>Кнопка выбора памяти. Для режимов MIG/MAG, MIG/MAG Pulse и MIG/MAG D Pulse. Количество ячеек 64 шт.</p> <p>Для входа в режим программирования нажмите на кнопку память.</p> <p>На дисплее параметров сварки № 2 высветятся ячейки памяти.</p> <p>Регулятором параметров выберите нужную ячейку.</p> <p>Источник питания автоматически запоминает режимы сварки в течении 10 с.</p> <p>Для выхода из режима программирования нажмите на кнопку память еще раз.</p>
7	1.  2.  3.  4.  5. 	1. MMA DC - ручная дуговая сварка. 2. MIG/MAG - полуавтоматическая сварка. 3. MIG/MAG Pulse - полуавтоматическая импульсная сварка. 4. MIG/MAG D Pulse - полуавтоматическая сварка двойной импульс. 5. Кнопка выбора способа сварки.
8	1.  • ... 2. •    3. •    4. • ~ 5.	1. Кнопка выбора режимов сварки. 2. Режим прихваток MIG. 3. Режим 2Т. 4. Режим 4Т. 5. Программируемый 4Т.
9		Дисплей параметров сварки № 1.
10		Дисплей параметров сварки № 2.

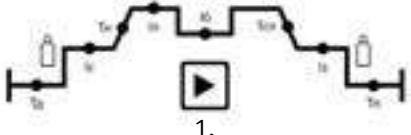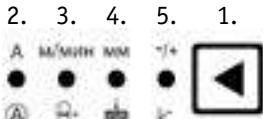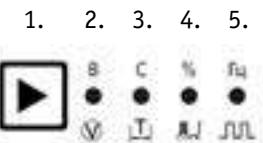11		Параметры сварки (см. рис. 7.2): 1. Кнопка выбора параметра.
12		1. Кнопка выбора параметра. 2. Сила тока MIG/MAG, MMA. 3. Скорость подачи проволоки. 4. Толщина свариваемого металла. 5. Индуктивность для MIG/MAG, MMA.
13		1. Кнопка выбора параметра. 2. Напряжение на дуге MIG/MAG. 3. Время длительности прихваток MIG/MAG, время горячего старта для MMA. 4. Заполнение импульса MIG/MAG D Pulse. 5. Частота импульса MIG/MAG D Pulse.

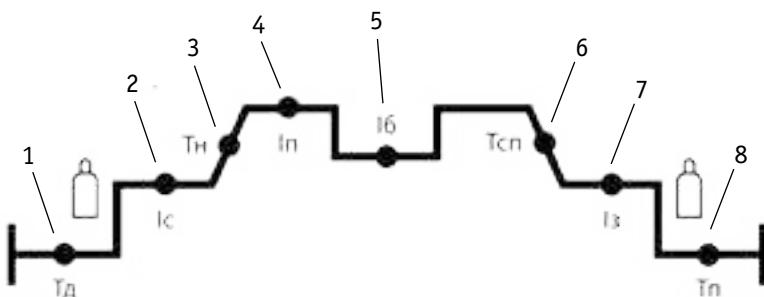


Рис. 7.2. Параметры сварки.

Поз.	Обозначение	Параметры	Ед. изм.	Описание
1	<b>Tд</b>	Предварительный продув газа: 0-5	С.	Используется до начала сварки, для удаления остаточного воздуха в сварочной горелке и для исключения образования дефектов в начале сварочного процесса.
2	<b>Ic</b>	Начальный (стартовый) ток MIG/MAG горячий старт MMA: 56-350	А	Используется для исключения образования непровара, либо прожига основного металла в начале сварки.

3	<b>Tн</b>	Время нарастания тока: <b>0-10</b>	C.	Используется для получения равномерного шва в начале сварки. Плавный переход от стартового до основного тока сварки.
4	<b>Iп</b>	Сварочный ток: <b>56-350</b>	A	Основной сварочный ток. Выбирается в зависимости от толщины свариваемого металла.
5	<b>Iб</b>	Базовый ток: <b>56-350</b>	A	Используется при сварке в режимах MIG/MAG Pulse и MIG/MAG D Pulse.
6	<b>Tсп</b>	Время спада тока: <b>0-10</b>	C.	Используется для получения равномерного шва при окончании сварочного процесса. Плавный переход от основного тока до тока завершения.
7	<b>Iз</b>	Ток завершения: <b>56-350</b>	A	Применяется в основном для заварки кратера, либо исключения прожига основного металла при окончании сварочного процесса.
8	<b>Tп</b>	Продув газа после сварки: <b>0-10</b>	C.	Используется для защиты окончания сварочного шва от воздействия окружающей среды.

На рисунке 7.3 показана передняя панель источника питания.

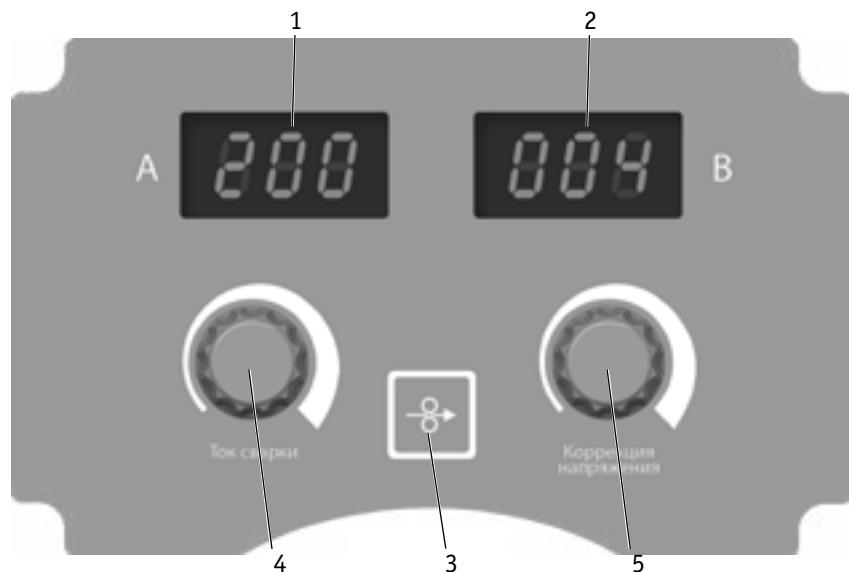


Рис. 7.3. Панель.

Поз.	Символ	Описание
1		Амперметр.
2		Вольтметр.
3		Кнопка подачи проволоки без подачи газа и сварочного напряжения.
4		Регулировка тока сварки.
5		Коррекция напряжения. Применяется для точной подстройки напряжения в зависимости от толщины свариваемого металла и пространственного положения шва. Диапазон регулировки напряжения от -15 В до +15 В.

## 8. ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ ДЛЯ MIG/MAG И FCAW СВАРКИ

Схема подключения приведена для MIG, MAG и FCAW сварки показана на рисунке 8.1.

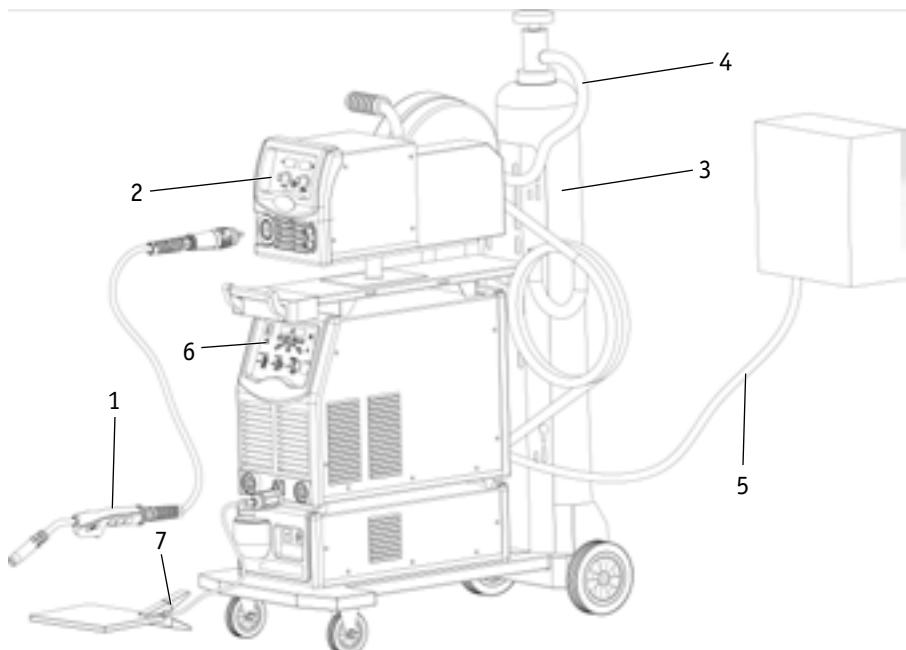


Рис. 8.1. Схема подключения оборудования.

1. Горелка. 2. Подающее устройство. 3. Баллон. 4. Газовый шланг. 5. Сетевой кабель. 6. Сварочный аппарат. 7. Клемма заземления.

1. Подсоедините сетевой кабель к электросети с требуемыми параметрами. Проверьте надежность соединения кабеля и сетевой розетки (см. рис. 8.2).

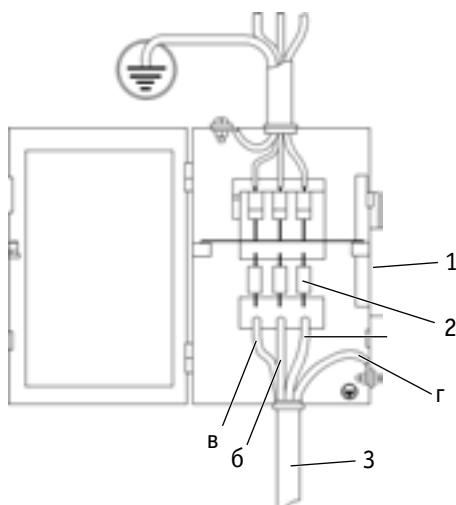


Рис. 8.2. Схема подключения к сети.

1. Выключатель. 2. Предохранители. 3. Сетевой кабель источника питания: а) черный - подключение фаза; б) коричневый - подключение фаза; в) серый - подключение фаза; г) желто-зеленый заземляющий кабель (земля, не соединять с нулевым проводом).
2. Подсоедините шл нг к г зовому р зъему пп р т и к редуктору, присоединенному к блону. При подключении вентили б блон и редуктор должны быть з крыты. Систем г зосн бжения, состоящ я из г зового б блон , редуктор и г зового шл нг , должен иметь плотные соединения (используйте винтовые хомуты), чтобы обеспечить н дежную под чу г з и з щиту св рочного шв .
3. Подключите к бель упр вления под ющего мех низм к передней или з дней п нели источник пит ния (см. р здел 6).
4. Подключите св рочную горелку для MIG/MAG св рки в «еврор зъем» н передней п нели св рочного пп р т .
5. Подключите шл нги водяного охл ждения горелки к передней п нели под ющего мех низм .



**ВНИМАНИЕ! Для горелок с водяным охлаждением при отрицательных температурах необходимо использовать незамерзающие жидкости.**

6. Вст вьте силовой н беля клеммы з земления в п нельную розетку со зн ком «+» или «-» (в з висимости от необходимых технологических з д ч (см. р здел 8.1)) н передней п нели пп р т , поверните его до упор по ч совой стрелке, убедитесь в

плотной фиксации соединения. З крепите клемму з земления н з готовке.



**ВНИМАНИЕ!** При неплотном подсоединении кабелей возможны выгорание панельных розеток и выход из строя источника питания.

7. Выберите способ сварки MIG/MAG, Pulse или D Pulse (п. 6, рис. 7.1) н передней панели сварочного аппарата.

8. Выберите свариваемый материал.



9. Выберите щитный газ.



10. Выберите диаметр проволоки.



11. Выберите толщину свариваемого материала.



12. В зависимости от технологических задач откорректируйте напряжение на дуге (п. 5, рис. 7.3).



13. Начинайте сварочный процесс.

## 8.1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ MIG/MAG СВАРКИ

Один из наиболее применяемых видов сварки. Обладает хорошей производительностью, позволяет сваривать большие толщины. Отсутствуют операции по зачистке и удалению шлака. Возможность визуального наблюдения за обработкой сварочным швом.

При полуавтоматической сварке плавящимся электродом в среде щитовых газов существует два способа подключения сварочного оборудования для работы на постоянном токе:



**Сварочный аппарат имеет возможность переключения полярности.**

- **Прямая полярность** — электрододержатель (горелка) подсоединен к разъему «-», заземление к «+»;

**Используют при сварке порошковой проволокой.**

- **Обратная полярность** — заземление подсоединен к разъему «-», электрододержатель (горелка) к «+».

**Применяется при сварке сплошной проволокой.**



**Перед началом сварки при изменении диаметра или марки проволоки необходимо заменить токоподводящий наконечник и направляющий канал.**

Порядок смены неплавящегося покрытия показан на рисунке 8.3

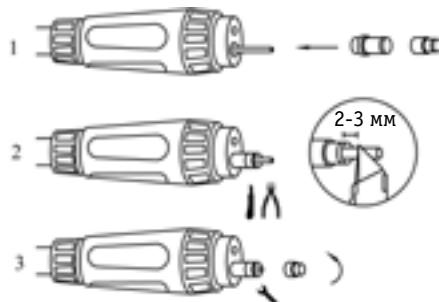


Рис. 8.3. Смена канала.

Периодически продувайте сварочную горелку сжатым воздухом для удаления грязи и мелкой стружки (см. рис. 8.4).

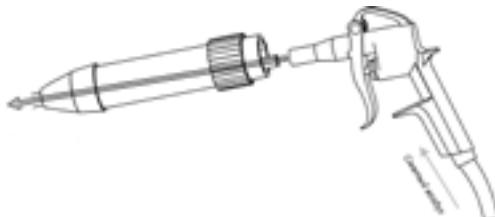


Рис. 8.4. Схема продувки горелки.

Для увеличения срок службы наконечник и сопло перед сваркой рекомендуется обрабатывать их специальными антипригарными составами.

Сварку в среде щитовых газов в нижнем положении без разделки кромок выполняют обычно без поперечных колебаний. Угол наклона горелки относительно зоны подготовки показан на рисунке 8.5



Рис. 8.5. Угол наклона горелки.

При сварке угловых швов в вертикальном положении сварку ведут снизу-вверх. При сварке тонколистового материала сварку следует вести сверху-вниз, это упрощает сварочный

процесс и уменьшает вероятность прожига металла (см. рис. 8.6).

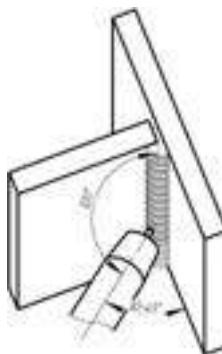


Рис. 8.6. Сварка угловых швов.

Сварочную проволоку следует выбирать максимально приближенную к химическому составу основного металла.

#### Таблица 8.1. Выбор сварочной проволоки.

Наиболее часто используемые марки стали	Сварочная проволока
Углеродистые, конструкционные и низколегированные стали	Св-08, Св-08Г2С, Св-08А, ELKRAFT ER-70S-6
08Х13, 08Х17Т	Св-12Х13, Св-08Х14ГНТ, Св-10Х17Т
12Х18Н10Т, 08Х19Н10Т, 03Х18Н11	Св-06Х19Н9Т, Св-01Х19Н9

#### Таблица 8.2. Сводная таблица выбора режимов при MIG сварке.

Толщина металла, мм	Зазор, мм	Диаметр проволоки, мм	Сварочный ток, А	Рабочее напряжение, В	Скорость сварки, см/мин.	Расход газа, л/мин.
0,8	0	0,6	60-70	15-16,5	50-60	10
1,0	0	0,8	70-80	16,5-17,5	50-60	10
1,2	0	1,0	70-85	17-18	45-55	10
1,6	0	1,0	80-100	18-19	45-55	10-15
2,0	0-0,5	1,0	100-110	19-20	45-55	10-15
2,3	0,5-1,0	1,0	110-130	19-20	50-55	10-15
3,2	0,5-1,0	1,0 или 1,2	130-150	19-20	50-55	10-15
4,5	1,2-1,5	1,2	150-170	21-23	40-50	10-15

Данные рекомендации носят ознакомительный характер.

## 9. ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ ДЛЯ ММА СВАРКИ

Схема подключения оборудования для сварки покрытыми электродами показана на рисунке 9.1.

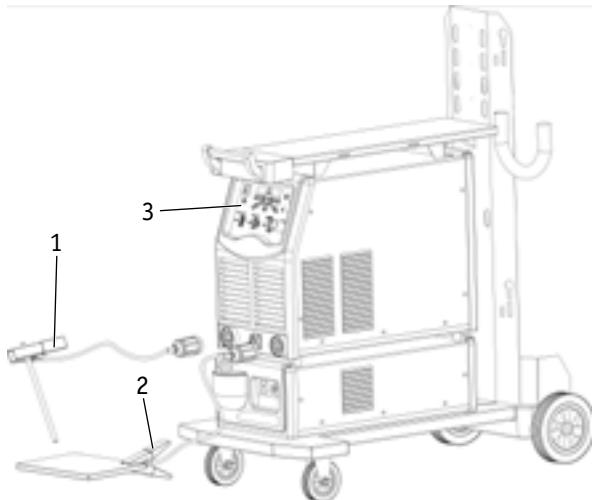


Рис. 9.1. Схема подключения оборудования.

1. Электрододержатель. 2. Клемма заземления. 3. Сварочный аппарат.

1. На передней панели сварочного аппарата расположены две панельные розетки: «+» и «-». Для плотного зажима кабеля с электрододержателем и кабеля с клеммой заземления в розетках необходимо встремить силовой и конечник с соответствующим кабелем в панельный разъем и упор и повернуть его по часовой стрелке до упора.



**ВНИМАНИЕ! При неплотном подсоединении кабелей возможны выгорание панельных розеток и выход из строя источника питания.**

Выбирайте способ подключения и режимы сварки в зависимости от конкретной ситуации и типа электродов согласно рекомендациям производителя материала или требованиям технологического процесса (см. раздел 9.1). Неправильное подключение оборудования может вызвать нестабильность горения дуги, разбрызгивание сплавленного металла и прилипание электродов.

2. Перейдите в режим MMA (п. 7, рис. 7.1) на передней панели сварочного аппарата.
3. Выставьте необходимые параметры сварки (см. таблицу 9.1).
4. Начните сварочный процесс.

## 9.1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ММА СВАРКИ

Возбуждение дуги осуществляется при кратковременном прикосновении конца электрода к изделию и отведению его на требуемое расстояние. Технически этот процесс можно осуществлять двумя приемами:

- касанием электрода впритык и отведением его вверх;
- чирканием концом электрода, касанием спичкой о поверхность изделия.

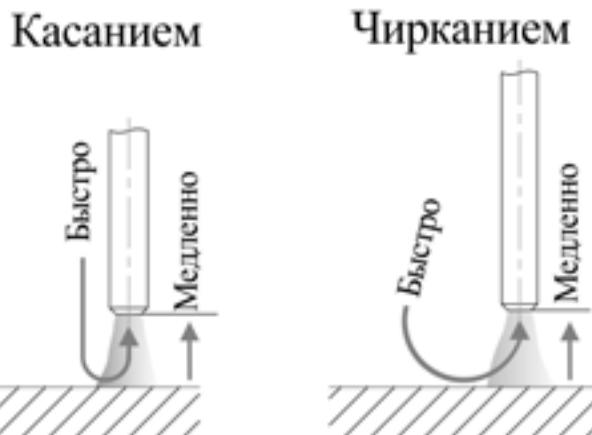


Рис. 9.2. Способы зажигания сварочной дуги.

Не стучите электродом по рабочей поверхности при попытке зажечь дугу, вы можете отбить его покрытие и в дальнейшем только усложнить себе задачу.

Электроды для сварки должны быть сухими или прокаленными в соответствии с режимом прокалки для данных электродов, соответствующий выполняемой работе, свариваемой марке стали и ее толщине, току сварки и полярности.

Свариваемые поверхности должны быть尽可能 сухими, чистыми, не иметь ржавчины, краски и прочих покрытий, затрудняющих электроконтакт.

Когда только дуга будет зажжена, электрод надо держать так, чтобы расстояние от конца электрода до изделия примерно соответствовало диаметру электрода. Для получения равномерного шва следует для данной длины дуги поддерживать постоянной (см. рис. 9.3).

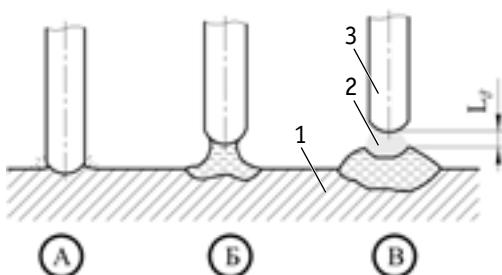


Рис. 9.3. Схема образования дуги:

А) короткое замыкание; Б) образование дуги; В) правильное положение электрода при сварке, где: 1 - металл, 2 - электрическая дуга, 3 - электрод,  $L_d$  - расстояние от электрода до поверхности сварочной ванны.

Длин дуги при сварке покрытым электродом считается нормальной в предел  $x 0,5-1,1$  ди метр электрод .

При горении дуги в жидким металле образуется кратер (см. рис. 9.4), являющийся местом скопления неметаллических включений, что может привести к возникновению трещин. Поэтому в случае обрывов дуги (также при смене электродов) повторное зажигание следует производить позади кратера и только после этого производить процесс сварки. Не допускайте зажигания жидкого металла впереди дуги.



Рис. 9.4. Начало сварки при смене электрода.

Стремясь к получению сварки в рабочем кратере, это достигается путем укорачивания дуги вплоть до чистых межвыводных зазоров.

**Существует два способа подключения сварочного оборудования для работы на постоянном токе:**

- **прямая полярность** — электрододержатель (горелка) подсоединен к рабочему «-», заземлению к «+»;
- **обратная полярность** — заземление подсоединен к рабочему «-», электрододержатель (горелка) к «+».

Выбирайте способ подключения в зависимости от конкретной ситуации и тип электрод. Непривильное подключение оборудования может вызвать нестabilность горения дуги, разбрызгивание сплавленного металла и прилипание электродов.

**Если не известна марка электрода и у вас возникли затруднения в выборе полярности, то учитывайте, что большинству марок электродов рекомендована обратная полярность.**

Стройтесь избегать ситуаций, когда приходится использовать чрезмерно длинные кабели электрододержателя и обращаться к белью.



**При необходимости увеличения их длины увеличивайте тогда также и сечения кабелей с целью уменьшения падения напряжения на кабелях.**

В общем случае постарайтесь просто подвинуть источник ближе к зоне сварки для использования кабелей 3-5 метровой длины.

В зависимости силы сварочного тока от диаметра электрода и толщины свариваемого металла при сварке в нижнем положении:

Таблица 9.1. Сводная таблица зависимостей при MMA сварке.

Диаметр электрода, мм	Сварочный ток, А	Толщина металла, мм
1,5	25-40	1-2
2	60-70	3-5
3	90-140	3-5
4	160-200	4-10
5	220-280	10-15

Таблица 9.2. Рекомендации по выбору электродов.

Металл	Марка электрода
Углеродистые, конструкционные и низколегированные стали	АНО-4, МР-3, АНО-6, ОК 46, ОЗС-12, (УОННИИ-13/55) и т. д.
Нержавеющие стали 12x18h10, 12x17 и т. д. аустенитного класса	ЦТ-15, ЦЛ-11, ЦЛ-15, ОЗЛ-6, ОЗЛ-8 и т. д.
Алюминий и его сплавы	ОЗА-1, ОЗА-2

**Данные рекомендации носят ознакомительный характер.**

## 10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

**ВНИМАНИЕ!** Для выполнения технического обслуживания требуется обладать профессиональными знаниями в области электрики и знать правила техники безопасности. Специалисты должны иметь допуски к проведению таких работ.



**ВНИМАНИЕ!** Отключайте аппарат от сети при выполнении любых работ по техническому обслуживанию.

Для обеспечения надежной работы в течение длительного периода эксплуатации необходимо своевременно проводить определенные виды работ.

**Контрольный осмотр.** Проводится каждый раз при подготовке к работе.

1. Проверьте все соединения пультов (особенно силовые сварочные разъемы). Если имеет место окисление контактов, удалите его с помощью наждачной бумаги и подсоедините провод снова.

2. Проверьте целостность изоляции всех кабелей. Если изоляция повреждена, изолируйте место повреждения или замените кабель.

3. Проверьте надежность подключения пульта к электрической сети.

**Техническое обслуживание (гарантийное).** Проводится один раз в год в сервисном центре (см. гарантийное обязательство к источнику питания).

**Техническое обслуживание (последгарантийное).** Следует проводить после окончания гарантийного срока.

Порядок проведения обслуживания:

- вскрытие пульта;
- удаление грязи и пыли сжатым воздухом;
- визуальный осмотр состояния разъемов пультов и контактов;
- подтяжка ослабевших резьбовых соединений;
- сборка пульта;
- проверка на сварку.

**Общие рекомендации:**

- Следите за чистотой сварочного пульта, удаляйте пыль с корпуса с помощью чистой и сухой ветоши.
- Не допускайте попадания в пульт пульпы воды, пены и прочих жидкостей.

## 11. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

**Внимание!** Ремонт данного сварочного оборудования в случае его поломки может осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

Неисправность	Причина и методы устранения
Аппарат не включается (индикаторы не горят).	<p>а) Нет напряжения сети или обрыв в сетевом кабеле. Проверьте напряжение сети. Замените сетевой кабель.</p> <p>б) Дефект или повреждение оборудования. Обратитесь в сервисный центр.</p>
Горит индикатор ошибки: «Err 001»	<p>а) Напряжение питающей сети очень низкое, либо очень высокое. Проверьте напряжение в сети.</p> <p>б) Неправильное подключение к питающей сети. Проверьте правильность подключения.</p>
«Err 002»	<p>а) Аппарат находится в режиме защиты от перегрева. Не выключайте аппарат, чтобы вентилятор понизил температуру.</p>
«Err 003»	<p>а) Выберите правильное охлаждение горелки. Переключите кнопку охлаждения горелки в положение водяное/воздушное в зависимости от используемой горелки.</p> <p>б) Нарушена циркуляция жидкости. Добавьте жидкость. Обратитесь в сервисный центр.</p>
При нажатии кнопки горелки нет подачи газа и сварочного тока.	<p>а) Аппарат не подключен к сети. Проверьте подключение аппарата к сети электропитания. Проверьте подключение сварочной горелки к аппарату.</p> <p>б) Повреждение сварочной горелки. Проверьте сварочную горелку на наличие повреждения. Замените сварочную горелку.</p>
При нажатии кнопки горелки есть подача газа, но отсутствует сварочный ток, индикатор перегрузки выключен.	<p>а) Не подключена клемма заземления. Проверьте надежность контакта клеммы заземления со свариваемой заготовкой. Проверьте подключение аппарата к сети электропитания.</p>

При нажатии кнопки горелки есть подача газа, но нет подачи проволоки.	a) Сварочная проволока засорила в токоподводящем наконечнике. Проверьте горелку и ее наконечник на предмет засорения или повреждения.
Сварочный ток непостоянен.	a) Шланг подачи газа имеет повреждения. Проверьте шланг подачи газа и значение давления на редукторе. б) Сварочная горелка повреждена. Проверьте соответствие направляющего канала горелки диаметру сварочной проволоки. Проверьте наличие искривлений и перекосов кабеля горелки. Проверьте, соответствуют ли параметры сварки используемым материалам и их толщине.
Активное разбрзгивание металла.	a) Подобран неправильный режим сварки. Подберите необходимый режим сварки согласно необходимым требованиям. Измените угол наклона горелки относительно свариваемого изделия. Проверьте целостность шланга подачи газа.
Недостаточная глубина сварного шва.	a) Подобран неправильный режим сварки. Уменьшите скорость подачи проволоки. Проверьте чистоту кромок свариваемых деталей. Используйте электрод или проволоку меньшего диаметра.
Посторонние включения в сварном шве.	a) Подобран неправильный режим сварки. Проверьте чистоту кромок свариваемых деталей. Уменьшите диаметр электрода или проволоки. Уменьшите расстояние между электродом или проволокой и свариваемой поверхностью.
Залипание электрода.	a) Подобран неправильный режим сварки. Проверьте правильность подключения оборудования – прямая или обратная полярность. Подберите необходимый режим сварки согласно необходимым требованиям.

## 12. ХРАНЕНИЕ

Апп р т в уп ковке изготавителя следует хр нить в з крытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -30 до +55 °C и относительной влажности воздуха до 80 %.

Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и другихgressiveивных примесей не допускается.

Апп р т перед залогом длительное хранение должен быть упакован в водскую коробку.

После хранения при низкой температуре аппарат должен быть выдержан перед эксплуатацией при температуре выше 0 °C не менее шести часов в упаковке и не менее двух часов без упаковки.

## 13. ТРАНСПОРТИРОВКА

Аппарат может транспортироваться всеми видами из крытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими в jedem виде транспорта.

Условия транспортирования при воздействии климатических факторов:

- температура окружающего воздуха от -30 до +55 °C;
- относительная влажность воздуха до 80 %.

Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с аппаратом не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных явлений.

Размещение и крепление транспортной тары с упакованным аппаратом в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности ее перемещения во время транспортирования.

**ВНИМАНИЕ!** Перед использованием изделия ВНИМАТЕЛЬНО изучите раздел «Меры безопасности» данного руководства.



Санкт-Петербург  
2016