

Руководство по эксплуатации

**ИНВЕРТОРНЫХ АППАРАТОВ
МОДЕЛЕЙ**

MZ 630 (J38), 1000 (J58), 1250 (J40)



Санкт-Петербург

2011

Содер ж ние

1. Техник безоп сности	4
2. Общее опис ние	6
3. Технические х р яктеристики	7
4. Подключение к источнику	8
5. П наль упр вления	9
6. Эксплу т ация	10
7. Техническое обслужив ние	12
8. Устр нение неиспр вностей	13
9. Хр нение	14
10. Транспортировк	14
11. Электрическ я блок-схем	15

Благодарим вас за то, что вы выбрали сварочное оборудование торговой марки «СВАРОГ», созданное в соответствии с принципами безопасности и надежности.

Высококачественные материалы и комплектующие, используемые при изготовлении этих сварочных аппаратов, гарантируют высокий уровень надежности и простоту в техническом обслуживании и работе.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Настоящим заявляем, что оборудование предназначено для промышленного и профессионального использования и соответствует директивам ЕС: 73/23/EEC, 89/336/EEC и Европейскому стандарту EN/IEC60974.

Соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.8-75, ГОСТ Р МЭК 60974-1-2004 ГОСТР51526-99.

Внимание!

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство и разберитесь в нем перед устновкой и использованием данного оборудования.

Руководство по эксплуатации издано 15 ноября 2011 года.

Информация, содержащаяся в данной публикации, являлась верной на момент поступления в печать. Компания в интересах развития оставляет за собой право изменять спецификацию и комплектацию оборудования в любой момент времени без предупреждения и без возникновения каких-либо обязательств.

Использование сжигательными или бензиновыми генераторами требует дополнительного внимания к условиям эксплуатации. Убедитесь, что используемый генератор удовлетворяет требованиям по мощности и потребляемой электросети. Рекомендуем принять необходимые меры для сохранности двигателя: установку фильтров, стабилизаторов и т.д.

По всем возникшим вопросам, связанным с эксплуатацией и обслуживанием продукта, вы можете получить консультацию у специалистов нашей компании.

Производитель не несет ответственности за последствия использования или работы продукта в случае неправильной эксплуатации или внесения изменений в конструкцию, также за возможные последствия по причине незнания или некорректного выполнения условий эксплуатации, изложенных в руководстве.

Данное руководство является в комплекте с продуктом и должно сопровождаться его продаже и эксплуатации.

1. Техник безоп сности

При непр вильной эксплуатации оборудования процессы сварки и резки предста вляют собой опасность для сварщиков и людей, находящихся в пределах или рядом с рабочей зоной. При проведении сварочных работ необходимо соблюдать требования стандартов по ГОСТ 12.3.003-86 «Работы электросварочные. Требования безопасности», а также стандартов ГОСТ 12.1.004-85, ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ 12.3.002-75.

К работе с оборудованием допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие инструкцию по эксплуатации, изучившие его устройство, имеющие допуск к самостоятельной работе и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Не надевайте контактные линзы, интенсивное излучение дуги может привести к их склеиванию с роговицей.

Перед эксплуатацией оборудования необходимо пройти профессиональную подготовку.

- Используйте для сварки соответствующие индивидуальные щиты, одобренные Государственной инспекцией труда.
- Сварщик должен обладать допуском на осуществление сварочных операций.
- Отключите питание от сети перед проведением технического обслуживания или ремонта.



Электрический ток может быть причиной серьезной травмы, и даже смерти.

- Установите оборудование в соответствии с проводимыми работами.
- Заземлите оборудование в соответствии с правилами эксплуатации электроустановок и техники безопасности.
- Не касайтесь неизолированных деталей голыми руками. Необходимо осуществлять работу в сухих перчатках или крагах, предохраняющих для сварки.
- Сварщик должен держать за готовку и безопасное состояние от себя.



Дым и газ могут быть вредны для здоровья.

- Не вдыхайте дым и газ в процессе сварки.
- Поддерживайте хорошую вентиляцию рабочего места в процессе сварки с помощью вытяжки или вентиляционного оборудования.




Излучение дуги может быть причиной травмы глаз или ожогов.

- Надевайте специальный сварочный комбинезон, маску и очки для защиты глаз и тела в процессе сварки.
- Пользуйтесь специальными скимами или экранами для защиты окружающих.



Неправильная эксплуатация оборудования может вызвать пожар или взрыв.

- Искры от сварки могут быть причиной пожара, поэтому, убедитесь в том, что поблизости нет воспламеняющихся материалов, и уделяйте особое внимание пожарной технике безопасности.
- Рядом должны находиться средства пожаротушения, персонал обязан знать, какими пользоваться.
- Сварка в воздухонепроницаемых помещениях запрещена.
- Запрещается плавить трубы с помощью этого оборудования.

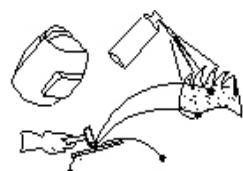

Горячая заготовка может стать причиной серьезных ожогов.

- Не трогайте горячую заготовку голыми руками.
- После продолжительного использования горелки или держите их необходимо дать им остеть.



Магнитные поля могут воздействовать на электронный стимулятор сердца.

- Люди, с электронными сердечными стимуляторами не должны допускаться в зону сварки до консультации с врачом.



Движущиеся части оборудования могут нанести серьезные травмы.

- Держитесь на безопасном расстоянии от движущихся частей оборудования, таких как вентилятор.
- Все дверцы, панели, крышки и другие защитные приспособления должны быть закрыты и находиться на своем месте.



Неисправность оборудования: при возникновении любых трудностей обращайтесь за помощью к профессионалам.

- При возникновении любых трудностей в процессе установки или эксплуатации оборудования обратитесь к соответствующему разделу и стоящего руководства.
- Обратитесь в сервисный центр за профессиональной помощью, если вы не можете до конца разобраться в возникшей проблеме, или устранить ее, после прочтения и стоящего Руководства.



2. Общее описание

Напечатанные платы сконструированы и изготовлены на базе недёжных и быстрых MOSFET транзисторов Toshiba, а также IGBT модулей второго поколения, производствуемых немецкой фирмой Infineon/Eurpec (концерн Siemens), отличающихся высокой надежностью и устойчивостью к неблагоприятным воздействиям окружающей среды.

При разработке плат инженеры Jasic были применены новые технические решения, которые позволили добиться возможности стабильного функционирования в широких пределах в любых условиях. Контроль качества сварочного процесса осуществляется цифровой системой управления построенной на чипсете DSP Atmel.

При производстве печатных плат для широких применений используются только оригинальные комплектующие известных европейских производителей Siemens, Toshiba, Philips, Atmel, что гарантирует высокое качество производимого оборудования. Все платы снабжены элементами защиты от перегрева и покрыты защитным пылевым покрытием со временем хранения.

Инверторная частота 20 кГц позволяет значительно уменьшить габаритные размеры и вес сварочного аппарата.

Значительное уменьшение потерь металла от брызг, заметно увеличивает эффективность сварки и уменьшает затраты энергии.

Частота переключений не входит в диапазон слышимости, благодаря чему шумовые помехи практически не слышны.

Инверторная технология на базе IGBT, контроль сварочного тока, высокое качество, стабильнаяработка.

Другого вида инверторное управление:

- Осуществляет управление за миллисекунду системой обратной связи, обеспечивая постоянство зажигания рабочего и прямого и компенсирует перепады питания и прямого в диапазоне +/- 15%.

- Подбирает зажигание рабочего и прямого, идеально подходящего для заданной величины сварочного тока, обеспечивая превосходные характеристики сварки.

- Включает в себя уникальную систему контроля сварочных динамических характеристик; обеспечивая стабильность горения дуги, низкий уровень забрызгивания металла, прекращая форму шва, высокую эффективность сварки.

- Включает функцию плавного переноса в процессе сварки, обеспечивая высокий уровень и прямого холостого хода, оптимизируя, платиновую скорость подачи проволоки, практически безотказное возбуждение дуги.

3. Технические характеристики

тип	MZ 630(J38)	MZ 1000(J58)	MZ 1250(J40)		
Напряжение сети, переменный ток, В	3 фазы 380±15%,				
Частота тока сети, Гц	50/60				
Потребляемая мощность, кВА	31.2	52	65		
Выходная мощность	160 А/22 В - 600 А/50 В	160 А/22 В - 1000 А/50 В	160 А/22 В - 1250 А/50 В		
Диапазон регулирования тока, А	60-630	100-1000	100-1250		
Габариты	692x338x700	865x450x820	865x450x820		
Масса	70 кг	100 кг	100 кг		
ПВ	100%	100%	80%		
Скорость протяжки проволоки	0.5 м/мин - 6.0 м/мин	0.5 м/мин - 2.5 м/мин			
Класс защиты	IP21				
Скорость трактора	15 м/ч - 72 м/ч				
Другие	Подстройка напряжения/тока/скорости, Automatic автоматическая панель и режим дистанционного управления				

4. Подключение к источнику

Технология производства источника питания позволяет использовать сварочные кабеля значительной длины. Длина сварочного кабеля может составлять (рабочее напряжение 44 В, максимальное напряжение 50 В):

Модель пп р т	Ток, А Сечение кабеля	1250	1000	800	600	400
		-	-	-	30 м	55 м
MZ 630(J38)		-	-	-	30 м	55 м
MZ 1000(J58)		-	45 м	55 м	65 м	75 м
		-	60 м	75 м	85 м	100 м
MZ 1250(J40)		30 м	45 м	55 м	65 м	75 м
		40 м	60 м	70 м	85 м	100 м

- З щитное з земление: з землите устройство, используя желто-зеленый провод в к беле пит ния(рис. 4.1.).
- Подключите один конец к корпусу устройств с н клейкой, з фиксируйте г йкой М8, второй конец подключите к системе з щитного з земления зд ния (рис. 4.1.).

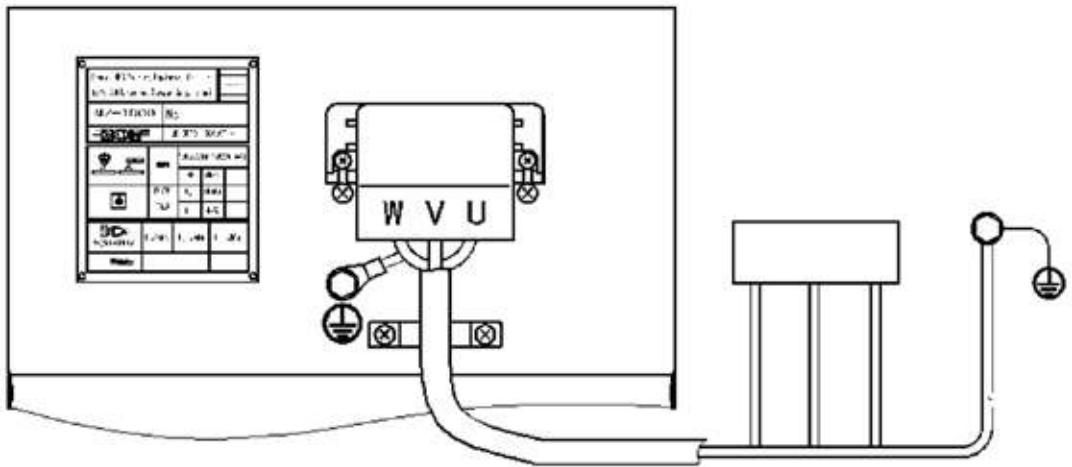


рис. 4.1.


- Подключение к беля упр вления: один провод подключен к источнику пит ния, ост льные к контроллеру тр ктор (рис. 4.2.).
- З фиксируйте 2 св рочныхных к беля (обычно 2 «+») и тр кторе(рис. 4.2.).



рис. 4.2.

Подключение сварочных кабелей: Пож луйст , убедитесь в пр вильном подключении четырех св рочныхных к белей с «+, -» выход ми источник пит ния, в соответствии с принципом соединения полярности друг с другом в целях снижения плотности ток св рочного к беля, уменьшения потери линии и продления срок службы к беля. Сн ч л очистите внешнюю поверхность термин лов от пыли и инородных тел. При св рке постоянным током, мех низм под чи св рочной проволоки подключ ется к положительному полюсу, з готовок подключ ется к отриц тельному полюсу. Когд к бели подключены к з готовоке, рекомендуется фиксировть соединения болтом не меньше M14.

5. Панель управления

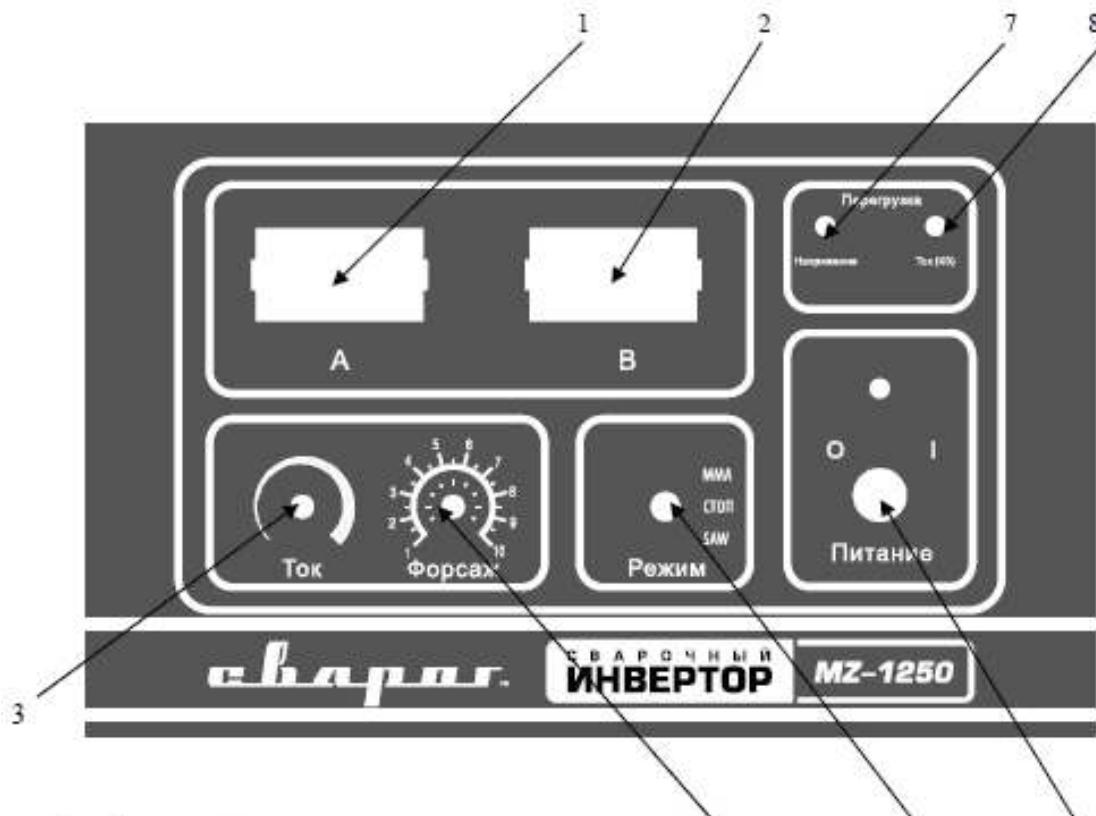

1. Амперметр
2. Вольтметр
3. Регулировка силы тока
4. регулировка форсажа дуги
5. переключатель режима сварки
6. выключатель питания
7. Индикатор перегрузки по напряжению
8. Индикатор перегрузки по току

рис. 5.1.

ИНДИКАТОРЫ ЗАЩИТЫ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ.

Перегрузка по току	Если индикатор перегрузки по току загорается в процессе сварки, это значит, что имеет место сбой в работе аппарата или случайные помехи. Включите аппарат еще раз. Если невозможно устранить неполадку, выключите аппарат и обратитесь к данной инструкции или специалистам по техническому обслуживанию оборудования.
Перепад напряжения	При сетевом напряжении менее 280В, или более 440В в процессе сварки, или при сбое в работе вспомогательного источника питания, включается индикатор перепадов напряжения, показывающий, что есть проблемы с сетевым напряжением или вспомогательным источником питания. Проверьте присутствие фазы в сети или вспомогательный источник питания аппарата.

6. Эксплуатация

ВНИМАНИЕ!

1. Надежно заземлите аппарат специальным кабелем, подсоединяемым к корпусу аппарата.
2. Используйте мультиметр для проверки соответствия значения напряжения заданному диапазону

6.1 Ручная дуговая сварка покрытым электродом.

- (1) Подключите провод питания в соответствии с инструкциями по установке. Подключение двух сварочных кабелей «+,-» к выходам источника питания должно быть точным для проведения работ по ручной дуговой сварке.
- (2) Соедините выходные сварочные кабели с выходными клеммами «+,-» и надежно скрепите заземляющий провод с зажимкой.
- (3) Выключатель питания установите в положение «ВКЛ»; переключатель выбора режима установите на «ММА». Загорится индикатор питания на передней панели шины и мультиметр покажет заданный ток.
- (4) Ручкой регулировки сварочного тока установите требуемый по техническому заданию ток.
- (5) Ручкой регулировки форсажа дуги установите требуемую величину.
- (6) Выберите привильный электрод для сварки. Помните, что мультиметр показывает реальные значения тока.

Диаметр электрода (мм)	Рекомендуемый
4.0	160~180
5.0	180~220
6.0	220~260

Примечание: параметры приведенные в таблицеены для сварки низкоуглеродистых сталей. Для сварки материалов с другими характеристиками значения рекомендуемых параметров могут изменяться.

6.2 Строжка

- (1) Подключите провод питания в соответствии с инструкциями по установке.
- (2) Соедините выходные сварочные кабели с выходными клеммами «+,-». С первого кабеля снимите электродерожатель и установите горелку. Второй кабель скрепите с зажимкой.
- (3) Выключатель питания установите в положение «ВКЛ»; переключатель выбора режима установите на «ММА». Загорится индикатор питания на передней панели шины и мультиметр покажет заданный ток.
- (4) Ручкой регулировки сварочного тока установите требуемый по техническому заданию ток.

(5) Выберите необходимый углеродный стержень для строжки.

При строжке углеродистой и легированных сталей необходимо сменить полярность. Если дуга чиняет дрожать и в месте реза появляется вспышка, полярность надо вернуть на землю.

Длину электродного стержня довольно часто приходится регулировать исходя из технического задания прямо во время строжки. Рекомендуется сохранять расстояние 80-100 мм.

Давление сжатого воздуха должно составлять 0.4 - 0.6 МПа.

Во время процесса строжки величину нужно подобрать исходя из толщины близы

Толщина металла	6~8	8~12	12~18	>18
Диаметр электрода	6	7	7~10	>10
Ток(A)	180~300	200~350	300~500	>500

6.3 Автоматическая SAW сварка.

(1) Подключите провод питания в соответствии с инструкциями по установке.

(2) Соедините выходные сварочные кабели с выходными клеммами «+,-».

(3) Выключатель питания установите в положение «ВКЛ»; переключатель выбора режима установите на «SAW». Зеленый индикатор питания и передней панели магнетрона горит зеленым током.

(4) Ручкой регулировки сварочного тока установите требуемый по техническому заданию ток. Дождитесь когда на панели управления загорится установленное значение тока.

(5) Выберите и установите движение и режим движения трансформатора.

(6) Для установки позиции проволоки нажмите кнопку подачи проволоки. Оборудование поддерживает метод холодного и горячего запуска. Когда проволока сконтируется с рабочим полем (хорошая электрическая проводимость), подача в том числе останавливается. Это состояние называется нулевым состоянием проволоки.

Примечание: Если в процессе дуговой автоматической сварки срабатывает индикатор перегрузки по напряжению, это означает, что период включения рабочего режима слишком долг, что приводит к повышению температуры внутри корпуса источника до такой степени, что срабатывает защита от перегрева. В этом случае нужно прекратить работы по сварке, до того момента, пока источник автоматически не возобновит работу вследствие остывания аппарата. В случае когда горят оба индикатора перегрузки по напряжению и по току, это означает, что напряжение питания сети слишком малое или слишком большое (ниже, чем 300 ВАС, выше 450 ВАС), или же что отсутствует одна из фаз питания. Для восстановления работоспособности источника необходимо устранить данную неисправность.

7. Техническое обслуживание

1. Периодически проверяйте все соединения проводов (особенно разъемы). Затягивайте не-плотные соединения. Если имеет место окисление контактов, удалите его с помощью щетки бумаги и подсоедините провод снова.

2. Не подносите руки, волосы и инструменты близко к подвижным частям прорессоров, вентиляторы, во избежание трения и поломок оборудования.

3. Регулярно удаляйте пыль с помощью чистого и сухого сжатого воздуха. Если оборудование находится в сильно загрязненной атмосфере, то его чистка должна производиться ежедневно. Давление сжатого воздуха должно быть уменьшено до величины, безопасной для мелких деталей и много оборудования.

4. Не допускайте попадания в прорессоры пуль дождя, воды и пр. Если же вода все-таки попала внутрь, вытрите ее и сухо и проверьте изоляцию (как в самом соединении, так и между разъемом и корпусом) с помощью меггер. Только в случае отсутствия каких-либо новых явлений, сварка может быть продолжена.

5. Периодически проверяйте целостность изоляции всех кабелей. Если изоляция повреждена, изолируйте место повреждения, или замените кабель.

6. Периодически проверяйте газовый шланг на наличие трещин. В случае их обнаружения, замените шланг.

Если оборудование не используется в течение длительного времени, храните его в оригинальной упаковке в сухом месте.

8. Устранение неисправностей

ВНИМАНИЕ:

Для выполнения технического обслуживания требуется обладать профессиональными знаниями в области электрики и знать правила техники безопасности. Специалисты должны иметь допуск к проведению таких работ, подтверждаемый специальным сертификатом. Убедитесь в том, что сетевой кабель отключен от сети перед вскрытием сварочного аппарата.

Неисправность	Решение
Сигналы на мп не горят, нет сварочной дуги, встроенный вентилятор не работает.	а) нет напряжения сети или обрыв в силовом кабеле, б) дефект или повреждение оборудования; в) пульт находится в режиме защиты от сбоев из-за чрезмерного напряжения сети;
Сигналы на мп выключены, нет сварочной дуги, но встроенный вентилятор работает.	а) разрушены внутренние соединения пульта. Обратитесь в сервисный центр;
Сигнальная лампа включена, вентилятор работает, но сварочной дуги нет.	а) пульт находится в режиме защиты от перегрева;
Цифровой индикатор работает, вентилятор работает. При повторном запуске оборудования загорается сигнальная лампа.	а) возможно, оборудование находится в режиме защиты от перегрева; б) возможны повреждения цепи инвертора. Обратитесь в сервисный центр;
Чрезмерное количество искр в процессе сварки.	а) возможно неправильное подключение кабелей. Поменяйте полярность;

9. Хранение

Аппарат в упаковке изготовителя следует хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от минус 30 до плюс 55 °С и относительной влажности воздуха до 80% при температуре плюс 20 °С.

Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и другихgressive примесей не допускается.

Аппарат перед залогом и длительное хранение должен быть засконсервирован.

После хранения при низкой температуре аппарат должен быть выдержан перед эксплуатацией при температуре выше 0 °С не менее шести часов в упаковке и не менее двух часов – без упаковки.

10. Транспортировка

Аппарат может транспортироваться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими в ждом виде транспорта.

Условия транспортирования при воздействии климатических факторов:

- температура окружающего воздуха от минус 30 до плюс 55 °С;
- относительная влажность воздуха до 80% при температуре плюс 20 °С.

Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с аппаратом не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Размещение и крепление транспортной тары с упакованным аппаратом в транспортных средствах должно обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности ее перемещения во время транспортирования.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием изделия **ВНИМАТЕЛЬНО** изучить раздел «Техника безопасности» данного руководства.

Данное руководство является неотъемлемой частью аппарата и должно сопровождать его при изменении местоположения или перепродаже. Пользователь оборудования всегда отвечает за сохранность и разборчивость данного руководства. Компания «ООО Инсварком» оставляет за собой право изменения содержания руководства в любое время без предварительного уведомления.

11. Электрическая блок-схема

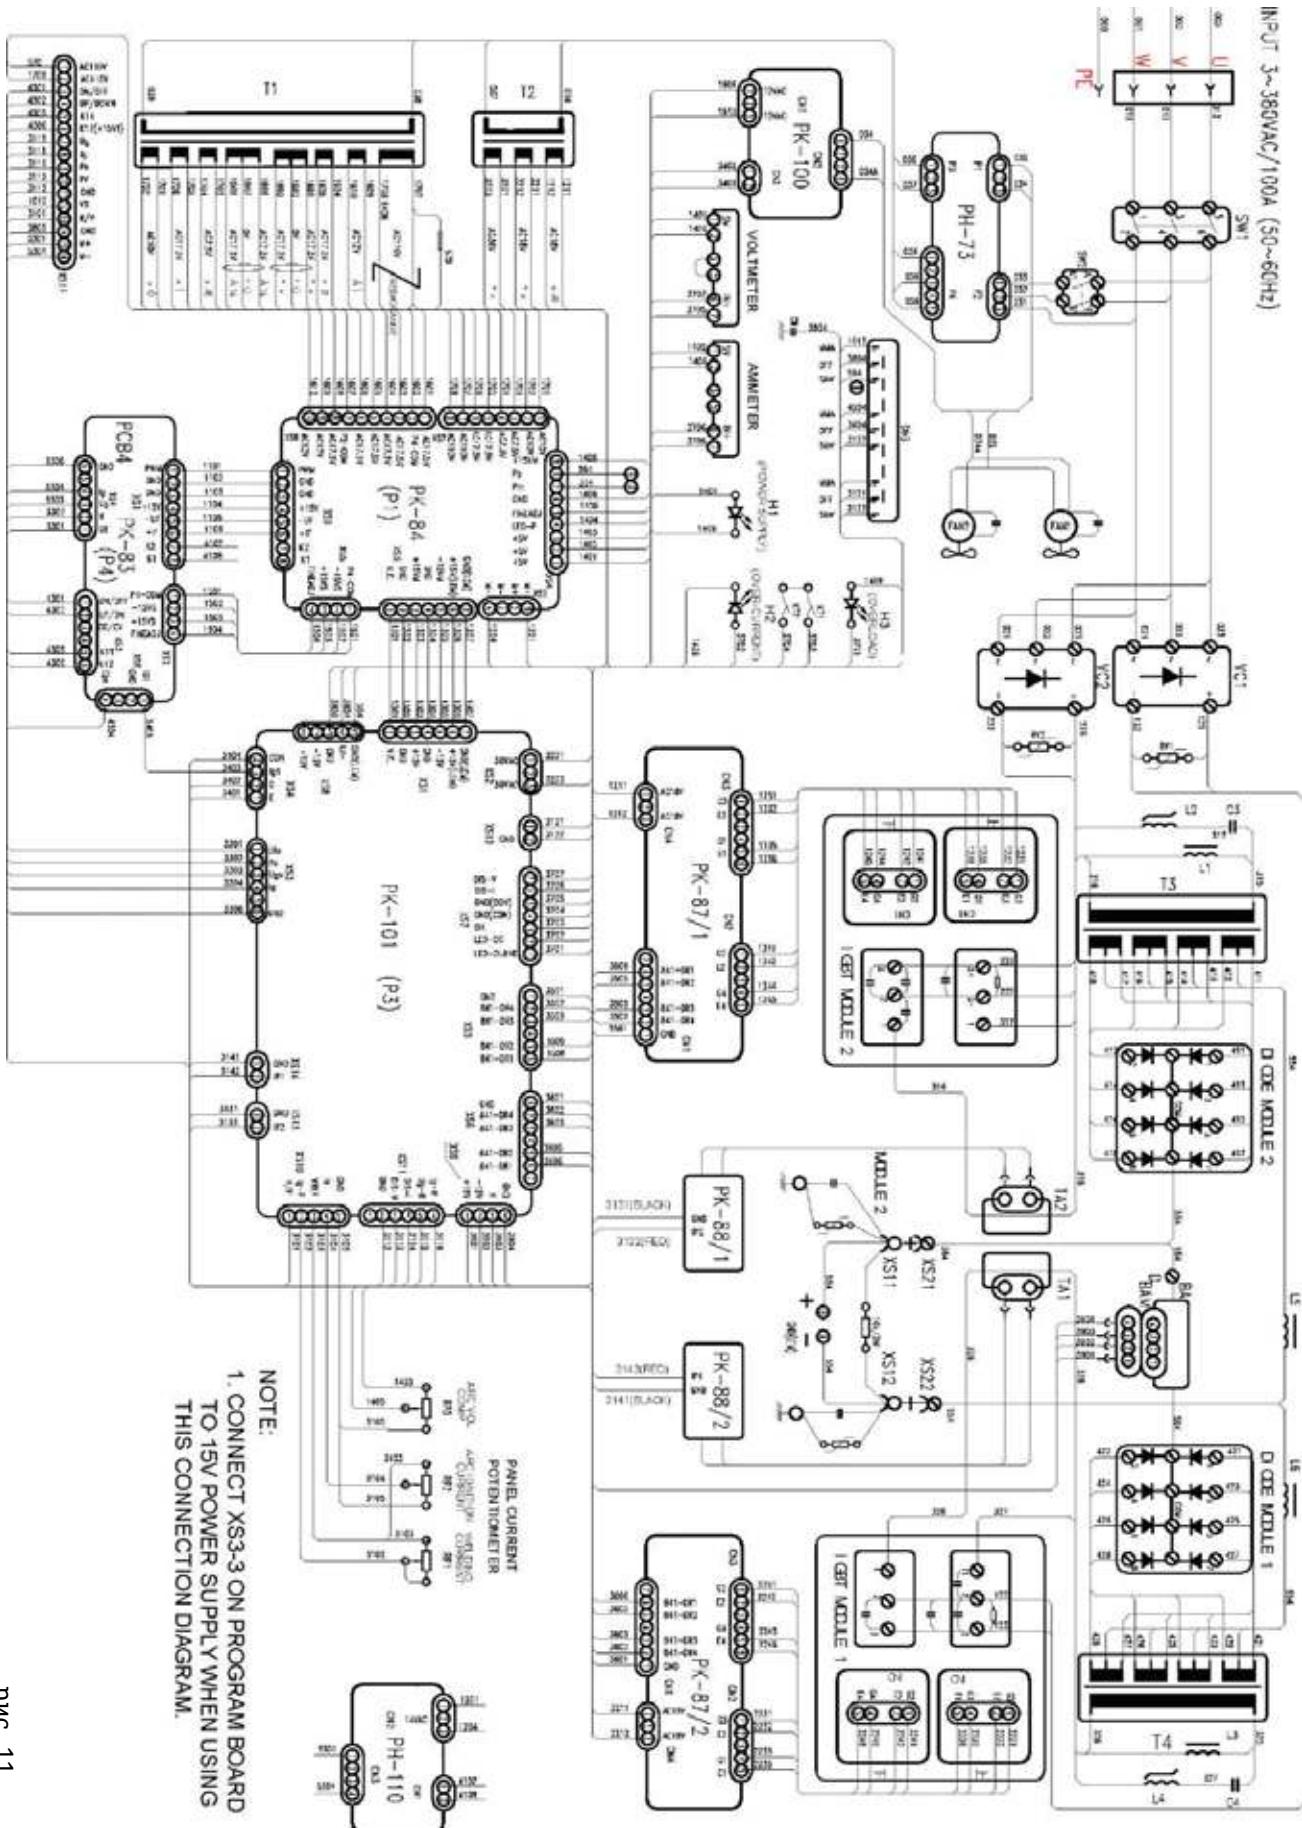


рис. 11.

Под торговой маркой «Сварог» представлен широкий ассортимент сварочного оборудования одного из ведущих мировых производителей инверторных аппаратов, компании JASIC TECHNOLOGY CO., LTD. Компания представлена более чем в 50 странах мира, а сварочное оборудование успешно используется в судостроении, металлургической отрасли, военно-промышленном комплексе, при строительстве газопроводов, на промышленных объектах атомной энергетики и в других отраслях.

В предлагаемой линейке более 70 видов различного сварочного оборудования:



MMA

Инверторные аппараты для ручной дуговой сварки постоянным током



TIG

Инверторные аппараты для аргонодуговой сварки постоянным током



TIG PULSE + MMA

Инверторные аппараты для аргонодуговой сварки постоянным током с функцией импульсной сварки




TIG AC/DC PULSE

Инверторные аппараты для аргонодуговой сварки постоянным/переменным током с функцией импульсной сварки



MIG

Инверторные полуавтоматы для сварки в среде защитных газов

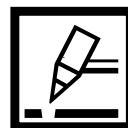


CUT

Инверторные аппараты для воздушно-плазменной резки



МУЛЬТИ СВАРКА

Универсальные сварочные инверторы

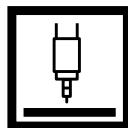

SAW

Автоматическая сварка под флюсом



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Горелки, расходные материалы, средства индивидуальной защиты



ГЕНЕРАТОРЫ

Бензиновые, дизельные, инверторные, сварочные

По вопросам оптовых поставок обращайтесь по телефону +7 (812) 325-01-05.

Адреса розничных магазинов в вашем регионе:
www.svarog-spb.ru, раздел «Контактная информация».